

臺東豐年機場安全指引

TAITUNG AIRPORT SAFETY GUIDANCE

編號：TTT-2014-G01

一、說明：本站 2 號空橋於 103 年 1 月 21 日上午 09:05 因台電供電系統跳電，供電瞬停，致使該空橋上升而疑似接觸華信航空編號 B-16828 飛機艙門，本事件並造成華信航空班機延誤 35 分鐘。

二、為避免類似情事再次發生，請確實以下列處理列措作業：

(一)空橋斷電緊急處理措施

1. 立即暫停所有機邊作業(如上餐、旅客登機、行李裝卸及加油作業等)。
2. 請航空公司關閉飛機艙門，以避免空橋因斷電失去追平功能導致艙門受損。
3. 執行空橋緊急撤離程序，協調航勤外勤班備妥拖架，將活動橋撤離。
4. 調度扶梯車至停機坪待命。
5. 依指示以扶梯車接靠航機右側艙門後通報停機坪恢復正常作業。

(二)空橋恢復供電後處理措施

1. 空橋於斷電後恢復供電時，經常會發生因電流不穩定導致再次斷電的情況，航勤公司應派員於空橋上待命。
2. 空橋操作人員於恢復供電時應先了解該次供電為暫時性供電，或是正常供電，以決定是否靠橋。

三、本安全指引護貝同時張貼於 1、2 號空橋操作台左側。